



Mercedes Benz classe A Tipo W 168

Iluminação da luz avisadora ESP e memorização do código de avaria C1142.

Se, nestes veículos, for relatado que a luz avisadora ESP acende e o código de avaria C1142 é memorizado, uma causa possível pode ser o aparelho de comando. Neste caso, o sensor de aceleração transversal é monitorizado de modo demasiadamente sensível pelo aparelho de comando originando as avarias acima referidas. Para eliminar a avaria é necessário controlar o sistema ESP quanto a eventuais falhas. Se não forem detectadas quaisquer avarias ou defeitos deve-se proceder à substituição do aparelho de comando ESP. Uma substituição do sensor de aceleração transversal não resolve a avaria.

Viaturas e aparelhos de comando afectados:

Tipo 168.007 / 008 / 031 / 033 classe A W 168

N.º de chassis: J até 247148

Aparelhos de comando com a referência: 027 545 60 32

028 545 26 32