



Mercedes

Classe A (W168)

Motor: M 166.940 (60KW)

ABS entra em funcionamento esporadicamente

Nos veículos acima referidos a luz de controlo do ABS pode acender repentinamente e travar a viatura inadvertidamente. Visto que esta avaria só ocorre temporariamente, a memória de avarias não contém frequentemente nenhum registo relativamente a um defeito ou avaria.

Uma possível causa é uma queda temporária da tensão na rede de bordo. Esta é frequentemente provocada por uma bateria com defeito/no fim da sua vida útil.

O defeito da bateria não se faz notar obrigatoriamente durante o arranque. Curto-circuitos temporários de células isoladas na bateria (p. ex. devido a lama de ânodos) provocam uma queda da tensão. Se surgirem reclamações do tipo acima mencionado deve-se controlar a capacidade de arranque e o estado de carga da bateria com um aparelho de teste apropriado (p. ex. Hella BD9734).