



## Mercedes Benz W 170, 202, 203, 208, 210

### Anomalia no painel de controlo superior da consola central

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionada, a causa poderá ser um mau contacto eléctrico do painel de controlo (ver Fig.). O acoplamento de onze pólos do grupo do comutador (S6/1) no painel de controlo não permite fazer correctamente contacto. Devido a esse facto, o aquecimento dos bancos, os fechos interiores, as luzes de emergência e a iluminação do comutador podem não funcionar. Devido a uma nervura circular na embraiagem, o ressalto de retenção central do módulo de controlo do aquecimento dos bancos bate nesta (N25/5) e não permite um encaixe e contacto correcto do grupo do comutador.

Nesse caso, é necessário desmontar o painel de controlo. De seguida, solte o acoplamento e corte o ressalto de retenção central do aparelho de comando do aquecimento dos bancos. Efectue novamente a ligação do acoplamento e monte o painel de controlo. Controle o funcionamento do interruptor.

