



## **Mercedes Benz**

### **Tipo 170, 202, 203, 208 com motor 111**

### **Tipo 202 com motor 605 e 611**

#### **Acendimento da luz de controlo do ABS**

Se a falha acima mencionada for objecto de reclamação, a causa pode residir no aparelho de comando do ESP. A luz de controlo do ABS é activada devido à deficiente alimentação de corrente do aparelho de comando do ESP, pelo que surge no indicador multifunções a indicação de falha do ABS/BAS/ESP. Na memória de avarias é memorizado o código de falha C 1000-128 ou C 1000-016.

- Controlar a alimentação de corrente nos pinos 45 e 47 do aparelho de comando do ESP
- Além disso, verificar também os fusíveis F 23/1f8 e F 23/1f9 quanto a passagem e ao correcto assentamento
- X12/3, verificar o terminal 30 do condutor de ligação