Boletim Informativo



© Hella KGaA Hueck & Co. , Lippstadt 04/12/2007 1-2

Mercedes-Benz Classe C (W202, 203) CLK (W208, 209) Todas as viaturas com Parktronic

Parktronic não funciona correctamente.

Se surgirem reclamações do tipo acima mencionado, as causas podem ser várias:

- Suportes de matrículas de maior dimensão no párachoques.
- Matrícula dobrada (levantada lateralmente).
- Elevado grau de sujidade dos sensores.
- Calor residual que envolve o sensor em caso de períodos de paragem prolongados e motor fortemente aquecido.
- Detectores indutivos na estrada p. ex. nos semáforos.

O sistema Parktronic pode disparar esporadicamente (acústica ou visualmente) apesar de não existir nenhum obstáculo próximo.

Devido ao modo de funcionamento dos sensores podem surgir reclamações do tipo acima mencionado. A substituição dos sensores ou do aparelho de comando não traria melhorias. Além disso, este fenómeno ocorre especialmente após a substituição dos sensores Parktronic (após acidente, etc.). O motivo para estes problemas consiste frequentemente em sensores mal lacados. Se toda a área frontal dos sensores for lacada é provocada uma alteração no comportamento vibratório e, consequentemente, surgem as mensagens de avaria. Para resolver o problema deve-se utilizar a embalagem incluída no volume de fornecimento,

Boletim Informativo



Boletim Informativo



© Hella KGaA Hueck & Co. , Lippstadt 04/12/2007 2-2

que também serve de caixa de lacagem. Com esta caixa é possível lacar os sensores correctamente.

