



Mercedes Benz Classe A (tipo 168) Falha no painel de instrumentos

A indicação do próximo serviço não é correctamente reposta após o último serviço

Se a falha acima mencionada for objecto de reclamação, a causa pode residir num procedimento incorrecto durante a reposição.

Durante a reposição, proceder do seguinte modo:

- Introduzir a chave no fecho do volante
- Rodar a chave na posição 2
- Imediatamente e dentro de um segundo, premir duas vezes a tecla de comutação do contador da distância percorrida
- Rodar a chave na posição 0
- Premir a tecla de comutação do contador da distância percorrida e mantê-la pressionada
- Rodar a chave na posição 2
- Manter a tecla de comutação pressionada (surge a indicação do próximo serviço com o percurso ou tempo a decorrer até ao próximo serviço)
- Manter a tecla de comutação pressionada mesmo após ouvir o sinal (pelo menos 10 seg. ou até ser indicado o início do novo percurso)
- Seguidamente libertar a tecla de comutação