



Mercedes Benz ML 270 CDI

Ano de fabrico: 11.1999 - 06.2005

Motor: OM 612.963

**Luz de controlo do motor brilha
Veículo no modo de marcha de
emergência**

Código de avaria: P1189

**"Desativação do canal de
alimentação"**

**Perda de
potência do
motor**



Se neste modelo forem detetadas uma ou várias das avarias supracitadas, isto pode dever-se a um tirante partido do comando do canal de enchimento. Neste caso é necessário desmontar o tirante e substituí-lo por uma peça sobressalente modificada pelo fabricante automóvel.

Peças sobressalentes:

Clipe de fixação: 611 098 01 26

Tirante: 611 098 02 26

Neste contexto observar os avisos relativos à montagem e desmontagem do fabricante automóvel.

