



Mercedes Benz

Tipo W 129, 140, de 01.12.96

Tipo W 170, 202, de 01.06.97

Tipo W 208, 210, de 01.02.97

Todos com assistente de travagem (BAS)

O motor não arranca

No caso de surgirem queixas relativamente ao defeito acima referido, uma possível causa pode ser a existência de humidade/corrosão na ligação de ficha resp., no aparelho de comando Brake Assist. É igualmente possível que o motor comute, eventualmente, para o funcionamento de emergência. Além disso, podem ser memorizados vários códigos de avaria B 1040, B 1041, B 1043, C 1020, C 1022, C 1025, C 1031, P 0603, P 1606, P 1221, P 1630, P 1747, 132 EGS, 135 EGS.

Proceda, nestas circunstâncias, do seguinte modo:

- Controlar a ligação de ficha 16a (alimentação de tensão CAN) no aparelho de comando BAS quanto a humidade e corrosão e proceder sempre que necessário à sua substituição.
- Se, no entanto, a avaria permanecer é necessário substituir o aparelho de comando BAS.

Posição dos componentes
Aparelho de comando BAS no W 208

