



Mercedes Benz Classe C (W 208), Classe E (W 210) Ano de 1998 Com motores 112,113

Painel de instrumentos combinado indica „Sensor do óleo defeituoso”

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a causa poderá ser uma avaria do painel de instrumentos combinado. O aviso surge logo a seguir ao arranque do motor. No entanto, não são memorizados códigos de avaria. Neste caso, é necessário substituir o painel de instrumentos combinado.

Proceda do seguinte modo:

- Desligue a bateria.
- Solte o bloqueio do volante, e puxe o volante completamente para fora.
- Introduza dois ganchos (ver fig. 1), aproximadamente 8 cm, à direita e à esquerda, entre o painel de instrumentos combinado e o painel de instrumentos (os ganchos podem ser feitos num arame resistente, por exemplo arame de soldar).
- De seguida, rode os ganchos cerca de 90° para dentro.
- Depois, retire os ganchos, até engrenarem na nervura do painel de instrumentos combinado (Fig. 2).
- Alternadamente, ora com o gancho direito, ora com o esquerdo, retire cuidadosamente o painel de instrumentos combinado.
- Desbloqueie e retire as ligações eléctricas.
- Ligue o novo painel de instrumentos combinado e volte a fixar as peças na ordem inversa.

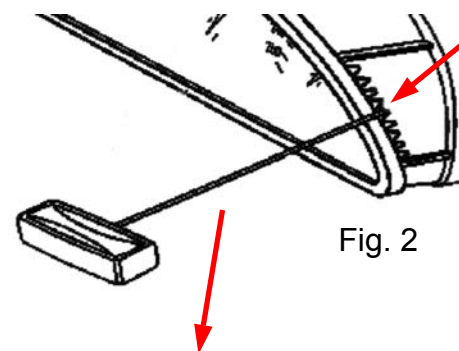


Fig. 2

 


Fig. 1



- Ligue a bateria e verifique se o painel de instrumentos combinado funciona correctamente.