Boletim Informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

15/12/2006

5 |

Mercedes Benz W 124, 129, 140, 202, 210 Todos os modelos

Tempomat avariado, regulação antecipada do motor em marcha engatada "D", activação do controlo de luz ao travar.

Se, relativamente a estes veículos forem apresentadas as falhas acima mencionadas ou outras avarias de sistemas do veículo, o problema poderá estar relacionado com a montagem de um rádio estranho. A montagem de um rádio estranho poderá interferir com o sinal de velocidade. Antes de proceder à montagem de um rádio estranho deverá pois ser desconectado e isolado o cabo de ligação para o sinal de velocidade da ficha A, pino 1 (cabo verde/branco).

Boletim Informativo

