



Mercedes Benz Classe E (W124) com n.º de motor 111.960 ou 104.942/992

O motor vai abaixo durante a marcha.

Se, nestes veículos, houver reclamações no sentido de o motor ter momentaneamente funcionamento intermitente ou ir completamente abaixo durante a marcha, uma causa provável poderá ser um problema no ponto de solda no relé de sobretensão. Esta falha surge apenas esporadicamente e não é memorizada na memória de avarias.

Para a eliminar a avaria, o n.º de peça do relé tem que ser verificado e, se necessário, substituído.

N.º de peça antigo: 000 540 **52** 45

N.º de peça novo: 000 540 **67** 45