



Mercedes Benz tipo W 163, 202, 208, 210 Com motores 112 e 113, excepto 112.912/ 946/ 961 e 113.968/ 963/ 992

A luz avisadora do nível do óleo acende-se

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a causa poderá ser uma avaria no sensor do nível do óleo. Adicionalmente o display avisa o condutor, indicando "nível do óleo abaixo do mínimo". Ao efectuar a leitura da memória de avarias podem surgir as avarias P1178, qualidade do óleo do motor implausível, ou P 1179, nível do óleo implausível.

Neste caso proceda do seguinte modo:

- Descarregue o óleo do motor
- Desmonte a parte inferior do cárter do óleo (1)
- Desligue a ficha do sensor do nível do óleo (3)
- Remova os parafusos do sensor (2)
- Desmonte o sensor do nível do óleo (4)
- Coloque o sensor novo e aperte os parafusos com um binário de 10Nm
- Coloque de novo a ficha
- Fixe a parte inferior do cárter do óleo. Aperte os parafusos com um binário de 30 Nm
- Reabasteça novamente o óleo
- Verifique funcionamento do sistema
- Apague a memória de avarias

