



Mercedes-Benz W210

Todos os modelos com ESP

Ano do modelo: 2000

Luz de controlo do ESP acende

Se surgirem reclamações sobre o erro supracitado, uma possível causa pode ser um interruptor da luz dos travões com defeito ou errado (interruptor da posição do pedal dos travões). Adicionalmente pode estar registado o código de avaria C1200 no aparelho de comando ESP.

Desmontar o interruptor da luz dos travões e verificar se tem a referência correta.

Aviso:

Neste caso, a referência 001 545 2109 não é o interruptor correto.

Desmontar o interruptor da luz dos travões, verificar se tem a referência correta e montar um novo interruptor correto.

Interruptor da luz dos travões (n.º peça sobressalente:) 001 545 3109

De seguida, apagar o registo na memória de avarias.