



Mercedes-Benz 170 (SLK) 202 (Classe C) 208 (CLK) 210 (Classe E) com caixa de velocidades automática

O selector está bloqueado.

Se houver reclamações nestes veículos de que o selector não sai da posição de P (parking) (mesmo calcando o pedal do travão), a causa provável é uma avaria do interruptor das luzes dos travões. Neste caso, o módulo do selector não recebe sinal do interruptor da luzes dos travões. Na memória de avarias do módulo do selector não consta nenhuma falha. Para eliminar a falha, o interruptor da luzes dos travões deve ser substituído. Para tal, proceda do seguinte modo:

- Desmonte o revestimento debaixo do volante.
- Desligue a ficha do interruptor das luzes dos travões.
- Rode o interruptor das luzes dos travões e remova-o.

Montagem:

- Extraia por completo (1) o pino de accionamento do interruptor das luzes dos travões.
- Carregue no pedal do travão.
- Coloque e rode o interruptor das luzes dos travões no suporte, até que o dispositivo de bloqueio (2) encaixe.
- Liberte o pedal do travão. O percurso de accionamento regula-se automaticamente.

