



Mercedes Benz Classe E (W210) Classe C (W202) Todos os modelos com tejadilho móvel deslizante / basculante

Avaria de funcionamento do tejadilho móvel deslizante/basculante.

Se, nestes veículos, for reclamado que o tejadilho móvel deslizante/basculante não apresenta um bom funcionamento ou fica imobilizado, a causa poderá ser uma anomalia na unidade de comando do tejadilho móvel. Devido a uma falha no processador, a unidade de comando perde a programação. Para eliminar a falha é necessário proceder à montagem de uma nova unidade de comando do tejadilho. Após a montagem, a unidade de comando nova terá que ser programada de novo. Para isso, elevar o tejadilho deslizante e manter o interruptor premido durante mais de 1 segundo.

Nota:

Nos veículos fabricados após Janeiro de 1999 foi instalada uma unidade de comando modificada.