



## **Mercedes Benz Vito (638) Todos os modelos com ABS/ASR**

### **Luz de controlo do ASR brilha, as luzes do travão não funcionam.**

Se, nestes veículos, for relatado que a luz de controlo do sistema ASR acende e as luzes do travão não funcionam, uma possível causa é um fusível queimado. Na memória de avarias do aparelho de comando ABS/ASR pode estar registado o código de avaria "Interruptor das luzes de travão □ interrupção circuito eléctrico". Para eliminar a avaria é necessário controlar e, eventualmente, substituir o fusível do interruptor das luzes de travão. O fusível encontra-se na caixa de fusíveis, na coluna de direcção, no posto dos conectores 5 (devem ser observadas as indicações específicas da viatura).