



Mercedes-Benz Classe C W 203

Funcionamento defeituoso do tecto de correr/abrir eléctrico.

Se, nestes veículos, forem relatados erros de funcionamento do tecto de correr/abrir eléctrico, a causa pode residir na unidade de comando do tecto. Devido a um erro de software, a unidade de comando do tecto perde os dados memorizados. Com o accionamento do tecto de correr/abrir, este desloca-se apenas de forma intermitente. Para eliminar a falha, a unidade de comando do tecto deve ser substituída. A substituição do motor do tecto de correr não é necessária nem elimina o erro.

Nota:

Tenha atenção à cor correcta quando encomendar a unidade de comando do tecto nova.