



## **Mercedes Benz Classe E (W210) Todos os modelos Com motor: 290 | 300 D Turbo 200 | 220 CDI**

### **A luz de controlo de pré- incandescência não acende e/ou acende esporadicamente durante a condução.**

Se, relativamente a estes veículos for reclamado que a luz de controlo de pré-incandescência não se acende e/ou que a mesma se acende esporadicamente durante a condução, a origem do problema poderá ser um defeito no estágio final de incandescência (relé de pré-incandescência). Na memória de avarias do aparelho de comando do motor pode ser memorizado o código de avaria P1482. Para eliminar a falha, é necessário substituir o relé de pré-incandescência. Em seguida, deverá ser apagada a memória de avarias e verificado o funcionamento do sistema de pré-incandescência.