



## **Mitsubishi Galant** **Todos os modelos de 1999 – 05.2001**

### **Ruídos nos rolamentos da roda traseira.**

Se, nestes veículos, for relatado que os rolamentos da roda traseira são ruidosos, uma possível causa é a entrada de água. Devido a uma fuga entre os sensores do n.º de rotações da roda e a manga do eixo, entra água nos rolamentos da roda provocando a destruição dos mesmos. Para eliminar a avaria, deve controlar os rolamentos das rodas e se necessário substituí-los. Simultaneamente deve-se aplicar um vedante na superfície de apoio do sensor do n.º de rotações da roda de modo a impedir a entrada de humidade.

Nos veículos construídos a partir de 05.2001 são utilizadas mangas de eixo modificadas com anéis em O. Se, nestes modelos, for necessário substituir o sensor do n.º de rotações da roda, deve substituir juntamente o anel em O.