



Mitsubishi Pajero **Todos os modelos montados com** **caixa de velocidades automática entre** **2001 e 2002**

Iluminação da luz de controlo da **tracção às quatro rodas, código de** **avaria 033 memorizado.**

Se houver reclamações relacionadas com as falhas acima mencionadas, uma possível causa é o interruptor de detecção na caixa de velocidades. Este interruptor determina o estado de comutação da caixa de velocidades. Devido à penetração de água nas ligações eléctricas é provocada a corrosão que origina o erro acima mencionado. Para eliminar a falha, as ligações eléctricas devem ser controladas e, se possível, limpas. Se a limpeza das ligações não for possível devido ao avançado estado de corrosão é necessário montar o interruptor de detecção da caixa de velocidades modificado.

As ligações/fichas devem ser protegidas contra uma repetida penetração da humidade.