



Nissan

Primastar

Ano de construção: Maio de 2006 até Abril de 2007

Funcionamento irregular do motor / motor não arranca / sobreaquecimento do motor; anomalias nos faróis / luzes de marcha-atrás


Em alguns veículos podem ocorrer, devido a uma má fixação da cablagem pré-formada do painel de instrumentos, diversas avarias na gestão do motor e/ou na iluminação.

A cablagem pode friccionar na zona da coluna de direcção e/ou na protecção de embate do cilindro-mestre da embraiagem. As consequências podem ser as seguintes avarias:

- Falha do motor
- O motor não arranca
- Sobreaquecimento do motor
- Mau funcionamento dos faróis
- Mau funcionamento das luzes de marcha-atrás

Para resolver o problema deve-se verificar, reparar e fixar a cablagem. Eventualmente pode ser necessário substituir a cablagem, o que, no entanto, implica bastante trabalho.

O fabricante automóvel já se inteirou do problema e

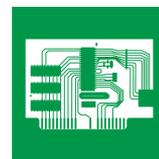

© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	15/04/2008	2-2
-------------------------------------	------------	-----

contactou os proprietários dos respectivos veículos. No entanto, deve-se pressupor que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram inspeccionados e reparados.