



Nissan

Terrano II (R20)

A partir do ano modelo 1997 até n.º de chassis 302279

Com motor 2,7 D (código do motor TD27TI)

Má aceleração da viatura

Se surgirem reclamações do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser o aparelho de comando do motor (dados do campo de características). Além disso, o cliente pode ainda reclamar solavancos durante a aceleração máxima. Este problema ocorre principalmente após o arranque a frio do motor. Pode ainda ser reclamada uma má admissão do gás durante a fase de aquecimento, na gama de rotações inferior (1800-2500 rpm). Antes da substituição do aparelho de comando deve-se efectuar alguns diagnósticos (verificação dos sensores e actuadores na gestão do motor, etc.). Além disso, deve-se ainda verificar se no cabo verde/amarelo do medidor de massa de ar existe uma resistência. Proceda à sua remoção se este for o caso. De seguida, soldar as extremidades dos cabos e isolar.