



Opel Agila, ano de fabrico 2001-2003 com motores Z10XE | Z12XE

Motor não tem potência e emite ruído de sacudidas

Se surgirem queixas relativamente aos defeitos referidos, uma possível causa poderá ser um medidor de massa de ar danificado. Adicionalmente, é memorizado o código de avaria P0170 (Avaria preparação de mistura). Água pulverizada é aspirada através do sistema de aspiração e destrói a membrana do sensor do medidor de massa de ar. Nestas circunstâncias é necessário renovar o medidor de massa de ar e instalar uma vedação adicional por baixo do capot.

- Renovar o medidor de massa de ar.
- Separar a vedação do capot até ao terceiro clip de fixação e cortá-la (ver fig. 1).
- Fixar a nova vedação com ambos os clips de fixação no capot (ver fig. 2). Atenção à superfície colante da vedação que tem de ser pressionada continuamente contra o capot.
- Apagar a memória de avarias.

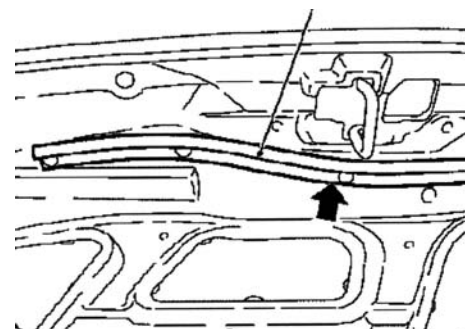


Fig. 1

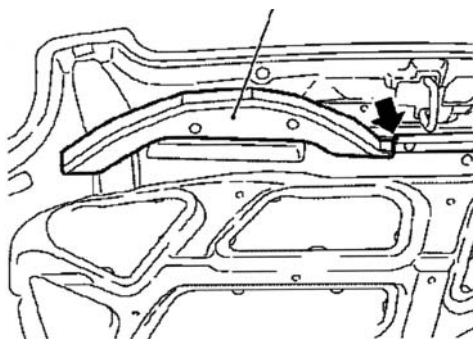


Fig. 2