



Opel Agila A partir de 2001 com motor Z10XE, Z12XE

O motor perde potência, trabalha irregularmente e surge o registo do código de avaria P0170.

Se, nestes veículos, for relatado que o motor trabalha irregularmente, perde potência e que se encontra registado o código de avaria P0170, a causa poderá ser um defeito do medidor de massa de ar. Devido à entrada de água atomizada no sistema de aspiração, o medidor de massa de ar é destruído. Para eliminar a falha, é necessário substituir o medidor de massa de ar e colocar uma vedação adicional na zona do capot.

A vedação existente tem de ser cortada de acordo com a vedação nova. A vedação nova pode ser encontrada representantes autorizados locais.

