Boletim Informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt Q2 / 2013 1-2

Opel Antara Ano do modelo: 2007 Com motor: Z20DMH/Z20DM/Z24XE/Z32SE

Display do rádio desliga esporadicamente / Motor no modo de emergência

Nos veículos supracitados, um regulador do alternador com defeito pode causar a falha esporádica do display do rádio. Além disso, o motor pode avançar para o modo de emergência.

Neste caso estão frequentemente registados os seguintes códigos de avaria:

Body Control Modul (BCM): B1517 (tensão da bateria)

Aparelho de comando do motor: P0621 (erro do alternador)

P0622 (erro do alternador)

Para resolver o problema deve ser instalado um regulador do alternador modificado (93744610).

Na fase de produção foram utilizados reguladores modificados a partir do seguinte n.º de chassis:

W0LLA63F870094862 - para código do motor

Z20DM/Z20DMH

W0LLA63F170151709 - para código do motor Z24XE W0LLA63F370094865 - para código do motor Z32SE

Aviso: apagar a memória de avarias após a reparação.



Boletim Informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt Q2 / 2013 2-2

