

Boletim Informativo

Opel

Astra J

Ano de fabrico: 2010 - 2012

N.º do chassis – A2000001 /– A8000001 /–C1000001
– A3000001

A luz de controlo do airbag acende

Nos veículos supracitados é reclamada a iluminação da luz de controlo do airbag.

Adicionalmente podem estar memorizados os seguintes códigos de avaria:

- B001A 02 (significa: circuito de ignição fixação tensor do cinto de segurança do banco do condutor, curto-circuito massa)
- B001B 02 (significa: circuito de ignição fixação tensor do cinto de segurança do banco do passageiro, curto-circuito massa)

Este erro pode dever-se a um dano na cablagem do sistema de airbag (na zona do carril da regulação dianteira do banco).

Controlar se a cablagem está danificada. Prestar especial atenção a pontos de fricção.

Uma cablagem incorretamente instalada (marcação na figura 1) pode danificar a cablagem.

Os trabalhos referidos a seguir apenas devem ser realizados por uma oficina especializada e devidamente qualificada.

- Substituir a unidade do tensor do cinto de segurança
- Instalar a cablagem de novo e fixar (prestar atenção a uma instalação correta da cablagem)

Figura 2

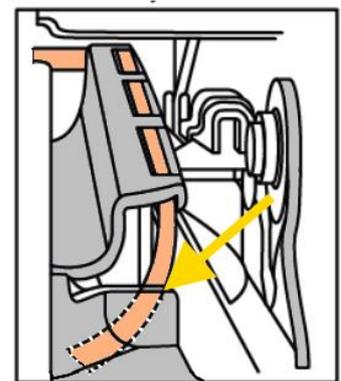


Figura 1


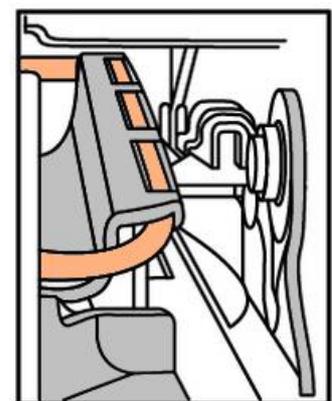


Figura 2

Boletim Informativo



- Substituir o revestimento do carril do assento
- De seguida apagar a memória de erros

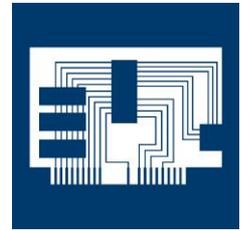