



Opel Astra F Motor: 1,6 i (X16SZR, C16NZ)

Perda de potência, a lâmpada de controlo do motor acende-se, código de erro "sensor de detonação"

Se houver uma queda excessiva da potência do motor nos veículos supracitados, a lâmpada de controlo do motor acender-se-á e se um código de erro relacionado ao sensor de detonação for indicado na unidade de comando, isso poderá ser devido ao facto de o controlador do motor estar avariado.

No caso acima indicado, o motor arranca normalmente e não apresenta nenhuma oscilação fora do comum no ponto morto.

Ao acelerar, nota-se uma perda excessiva da potência e o veículo não atinge a velocidade final. Nesse caso, a lâmpada de controlo do motor pode acender-se temporária ou permanentemente. Na memória de avarias indica-se o código de erro "sensor de detonação avariado".

Antes de substituir o equipamento de controlo, todas as outras possibilidades de avaria deverão ser excluídas (p. ex. sensor de detonação danificado, refluxo no sistema de exaustão).