



Opel Astra H

Todos os modelos com turbocompressor

Motor com perda de potência.

Código de avaria P1106.

A lâmpada de controlo do motor acende.

Sensor de atmosfera/ Sensor de altitude

Se nestes veículos for reclamado que o motor trabalha aos solavancos, tem perda de potência e o código de avaria P1106 está registado no aparelho de comando do motor, uma possível causa pode ser um sensor de atmosfera mal montado ou com defeito.

- Controlar visualmente o n.º do fabricante do sensor de atmosfera. Se o n.º do fabricante for 261002137, deve proceder-se à substituição do sensor da pressão atmosférica.

Neste caso pode utilizar-se o sensor Hella -
Ref.: 6PP 009 400-461.



kPa	mV	0 - +
15-117	580-4750	



Aviso técnico para o sensor de atmosfera/sensor de altitude:
Para evitar uma mistura demasiado gorda, o tempo de injeção
é reduzido com a subida da tensão do sensor.