



Opel

Astra H

Ano modelo: 2004 + 2005

Motor: Z17DTL +Z17DTH

Mau comportamento de arranque devido a tempo de pré-incandescência insuficiente

Nos veículos acima referidos, uma iluminação retardada da lâmpada de controlo de pré-incandescência pode conduzir a um mau comportamento de arranque. Devido a um erro de software no painel de instrumentos combinado pode acontecer que a lâmpada de controlo de pré-incandescência só acenda três segundos após ligar a ignição.

Durante esses três segundos, o cliente tenta ligar o motor, uma vez que assume que o processo de pré-incandescência já terminou. Para resolver este problema deve ser efectuada a actualização do software. Caso contrário, deve-se alertar o cliente para esta particularidade. Os veículos a partir do nº de chassis: WOLOAHL3552099470 foram equipados de fábrica com um software modificado.