



Opel Astra G Zafira

Com motor Y20DTH, Y20DTL, Y22DTR, X20DTL

Perda de potência do motor, motor na marcha de emergência.

Se, nestes veículos, for relatado que, durante ou após a circulação do veículo em condições de precipitação, o motor perde potência ou avança para a marcha de emergência, uma possível causa é o alcance do limite de saturação de água do filtro do ar. Essa saturação influencia o funcionamento do medidor de massa de ar provocando a avaria acima referida. Para eliminar a avaria a Opel disponibiliza uma mangueira de dreno de água adicional que deve ser montada na parte inferior da carcaça do filtro do ar. As peças sobressalentes necessárias podem ser adquiridas junto do concessionário local.