



Opel Astra G até modelo de 2001

A diesel, letras de identificação: Y17DT, Y17DTL

A luz de controlo do motor acende-se

Quando a luz de controlo do motor dos veículos acima mencionados se acende e é registado o código P1651 (módulo de controlo das bombas de injeção, anomalia no barramento de dados CAN) na memória de avarias, a causa poderá ser uma falha de comunicação entre o módulo de controlo do motor e o das bombas de injeção.

No caso de reclamação, deverá verificar a alimentação de tensão e de massa e apagar a memória de avarias. Caso haja uma repetição da falha, é necessário programar novamente o módulo de controlo. Em casos mais raros, o problema é um defeito do módulo de controlo.