



Opel **Combo fabricado a partir de 10/2001** **Corsa C fabricado a partir de 09/2000**

Iluminação da luz de advertência do ABS.

Se nestas viaturas for relatado que a luz de advertência do ABS acende, uma possível causa é um sinal errado do(s) sensor(es) de ABS dianteiro(s). Na memória de avarias do aparelho de comando ABS pode estar registado o erro "sensor das rotações à frente direita/esquerda nenhum/errado sinal / interrupção". Esta avaria é provocada pelo desaperto da braçadeira de fixação direita ou esquerda da borracha do cardã. A braçadeira desloca-se para uma posição entre o sensor do ABS e a roda codificadora. Deste modo, passa a ser impossível criar um sinal do número de rotações. Para eliminar a avaria é necessário fixar novamente a braçadeira. A eventual saída de massa da borracha do cardã deve ser removida. Se a quantidade de massa de fuga da borracha do cardã for elevada deve-se adicionar nova massa.

De seguida deve-se apagar a memória de avarias e efectuar um teste de funcionamento.