



## Opel Corsa-B

### O fusível F 19 queima com a viragem do volante.

Caso se verifique, nestas viaturas, que o fusível F19 se queima e que a luz de controlo do airbag se acende brevemente aquando da viragem do volante, uma causa provável poderá ser o eixo da direcção, que esmaga uma cablagem e danifica cabos. Isto provoca um curto-circuito e os erros acima referidos. Adicionalmente é memorizado no aparelho de comando o código de avaria 49.

Para eliminar esta avaria, proceder do seguinte modo:

- Desmontar o revestimento inferior do painel de instrumentos.
- Reparar a cablagem danificada do airbag e montá-la de forma a evitar um novo esmagamento.
- Voltar a montar o revestimento do painel de instrumentos.
- Apagar a memória de avarias.
- Assegurar que a luz do airbag se apaga e que o fusível 19 não volta a queimar-se.

Em caso de avaria repetida do fusível, a detecção da avaria ulterior só deve ser efectuada de acordo com as instruções de verificação do construtor e tendo em consideração os esquemas eléctricos.