



Opel Meriva, ano de fabrico 2003-2004 com motores Z16XE | Z16SE

Luz de controlo do sistema eléctrico do motor acende

Se surgirem queixas relativas à avaria referenciada, uma possível causa é o fusível F 15. Além disso são memorizados os códigos de avaria P1500 e P1550 A+B (Avaria do actuador da válvula borboleta) na memória de avarias e o comando do motor comuta para o funcionamento de emergência. Devido a um mau contacto no fusível F 15, é provocada uma interrupção temporária da alimentação de corrente do aparelho de comando do motor.

Neste caso é necessário remover o fusível e verificar a ficha relativamente a possíveis danos ou sujidade e proceder à reparação da mesma sempre que necessário. Apagar a memória de avarias após conclusão dos trabalhos de reparação.