



## **Opel Meriva** **Todos os modelos fabricados em 2003** **e 2004**

### **Luz avisadora acende-se, registo do código de avaria C0040.**

Se surgirem reclamações nestes veículos, de que a luz avisadora do ABS acende e existir o registo parcial do código de avaria C0040 no módulo de comando do ABS, a causa poderá ser uma oxidação existente entre a ficha do módulo de comando e o próprio módulo de comando. Esta avaria surge devido à entrada de humidade. Devido a dois recortes no guarda-lamas esquerdo, a água escorre para o ponto de massa que se encontra por baixo. A humidade entra através do cabo de massa até à ficha junto do módulo de comando do ABS. Em caso de reclamação, é necessário fechar os recortes que se encontram no guarda-lamas com uma folha adesiva. Dependendo do grau de sujidade do módulo de comando e da respectiva ficha, é necessário limpá-los. Em casos extremos, é necessário substituir a cablagem e o módulo de comando.