



## Opel Omega-B

### Acendimento da luz do ABS, código de falha 33 no aparelho de comando ABS

Se, nestes veículos, for relatado que a luz do ABS acende e o código de falha 33 surge no aparelho de comando, uma causa possível pode residir numa ligação de massa defeituosa. Neste caso é afectada a ligação de massa do aparelho de comando. Esta ligação de massa é estabelecida através dos parafusos de fixação do aparelho de comando no agregado hidráulico.

Para eliminar a falha é necessário desapertar os parafusos de fixação e limpar a rosca e os parafusos.

Na ligação deve apagar-se a memória de avarias e controlar o sistema quanto a um bom funcionamento.