



## **Opel Omega B Todos os modelos**

### **Iluminação da luz avisadora do ABS.**

Se, nestes veículos, for relatado que a luz avisadora do ABS acende e na memória de avarias são registados os códigos de avaria 31, 37, 43, 47, 65, 66, 67, 78, uma possível causa pode ser a interrupção do cabo ou corrosão na ficha do aparelho de comando. Em caso de uma possível interrupção do cabo são afectados os pinos 45 e 46 da ficha X. Esta encontra-se na parte dianteira esquerda do vão dos pés. Em caso de reclamação deve-se verificar e reparar a ficha X e a ficha do aparelho de comando. Após a reparação, a memória de avarias deve ser apagada.