



Opel Astra-F/G, Vectra B, Calibra, Omega B com motor: C18XE, C18XEL, X20XEV

A luz de controlo do motor acende-se e surge o código de avaria P0340 no módulo de comando.

Se surgirem reclamações nestes veículos, de que a luz de controlo do motor se acende e se encontra memorizado o código de avaria P0340 (Sensor da posição da árvore de cames, cablagem) no módulo de comando, a causa poderá ser uma má ligação entre o sensor da árvore de cames e a ficha. Para eliminar a falha, é necessário substituir o sensor da árvore de cames e a ficha.

A referência do artigo Hella para o kit de reparação (sensor e ficha) é a seguinte: 6PU 009 121-311.

