



Opel Vectra B A partir do ano de construção 1996

Acendimento da luz do ABS, código de falha 37 no aparelho de comando.

Se, nestes veículos, for relatado que a luz avisadora do ABS acende e o código de falha 37 surge no aparelho de comando ABS, a causa pode residir numa ligação de massa deficiente. O código de falha 37 significa " interrupção – alimentação do interruptor da luz do travão". Neste caso é afectada a ligação de massa no ponto 6 do porta-bagagens do veículo (figura).

Para eliminar a avaria, deve proceder-se à limpeza da ligação de massa.

Na ligação deve apagar-se a memória de avarias e controlar o sistema quanto a um bom funcionamento.

Vista interior – chapa terminal do porta-bagagens

