



Opel Vectra-B Com motor 1,8 l e 2,0 l (X18XE, X20XEV)

Dificuldades no arranque do motor, mau trabalhar do motor, códigos de avaria memorizados.

Se, nestes veículos, for relatado que o motor tem dificuldades no arranque, que o trabalhar é mau e que os códigos de avaria estão memorizados, uma possível causa pode ser: Devido ao contragolpe do motor (tempos de distribuição errados, retorno de ignição), durante o processo de arranque, são memorizados os códigos de avaria P0345 e P0340.

De modo a eliminar o "contragolpe" deve-se controlar e, eventualmente, substituir os seguintes pontos:

1. Controlo dos tempos de distribuição e da tensão da correia dentada.
2. Controlo da distância entre o sensor da cambota e o carreto do transdutor – máximo 1,5 mm.
3. Controlo do cabo e da ficha entre o sensor da cambota e o aparelho de comando.

Por fim deve-se apagar a memória de avarias.