



## **Opel Vectra-C Ano modelo 2002 Todos os motores**

### **A luz de controlo ESP acende**

Caso seja reclamada uma falha do tipo acima mencionado, a origem do problema poderá ser uma anomalia num módulo da coluna de direcção. Além disso, ocorre uma avaria do sensor do ângulo de direcção. Por este motivo acende-se também no display do conta-rotações a luz de controlo para a direcção electrohidráulica. Além disso, o reposicionamento automático dos piscas também não funciona. Em determinadas circunstâncias, poderão ser memorizados os códigos de falha B1012 e B1020. Nesse caso, é necessário montar um módulo de coluna de direcção com uma versão de software nova. Estes encontram-se identificados por um ponto azul. Os módulos novos estão equipados com a versão de software OP94/12.