



# Boletim Informativo

---

**Opel**

**Vivaro 1,9DI / 1,9DTI**

**Código do motor F9Q-760, F9Q-762**

**Ano de fabrico: 2001 até 2007**

**A lâmpada de controlo do motor acende  
Código de erro P0100 medidor de massa  
de ar**

## **Dificuldades no arranque**

Se o tipo de erro supracitado for diagnosticado pouco tempo após um dano no turbocompressor, este pode estar relacionado com sujidade no sistema do ar de sobrealimentação. Em caso de danos de um turbocompressor podem permanecer limalhas metálicas no sistema de aspiração. Estas impurezas são aspiradas e podem danificar a película de medição do medidor de massa de ar. Em alguns casos, este tipo de avaria pode ocorrer até 2 a 3 semanas após substituição do turbocompressor.

## **Aviso de reparação**

De modo a evitar danos complementares, após a substituição do turbocompressor deve-se controlar e eventualmente limpar o sistema de aspiração.

Mais informações podem ser consultadas nas informações técnicas:

"substituição do intercooler, após uma avaria do turbocompressor"

