



Boletim Informativo

Opel Vivaro

Ano de construção: 2011 – 2013

N.º de chassis: BV600001 – DV602062

Código do motor: M9R-630

A luz de controlo do motor acende.

No veículo supracitado é reclamado que durante longas subidas a luz de controlo do motor acende.

Adicionalmente são registados no aparelho de comando do motor os códigos de erro P0201, P0202, P0203 e P0204 (estes significam:

Válvula de injeção / Injetor 1-4, Falha de funcionamento no circuito de corrente).

Este erro pode dever-se a um erro de calibração do aparelho de comando do motor.

O fabricante do veículo já identificou este problema.

Desde a semana 5 / 2013 existe uma atualização do software que soluciona o problema.

Desde 26.11.2012 e a partir do n.º de chassis WOLF7B1AEDV602062 é instalado de fábrica um novo software.

