



Opel Vivaro

Ano de construção: Maio de 2006 até Abril de 2007

Funcionamento irregular do motor / motor não arranca / sobreaquecimento do motor; Anomalias nos faróis / luzes de marcha-atrás

Em alguns veículos podem ocorrer, devido a uma má fixação da cablagem pré-formada do painel de instrumentos, diversas avarias na gestão do motor e/ou na iluminação.


A cablagem pode friccionar na zona da coluna de direcção e/ou na protecção de embate do cilindro-mestre da embraiagem. A consequência podem ser as seguintes avarias:

- Falha do motor
- O motor não arranca
- Sobreaquecimento do motor
- Mau funcionamento dos faróis
- Mau funcionamento das luzes de marcha-atrás

Para resolver o problema deve-se verificar, reparar e fixar a cablagem.

Eventualmente pode ser necessário substituir a cablagem, o que, no entanto, implica bastante trabalho.

O fabricante automóvel já se inteirou do problema e

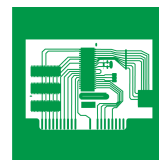

contactou os proprietários dos respectivos veículos. No entanto, deve-se pressupor que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram inspeccionados e reparados.