



OPEL **Astra-H, Zafira-B,** **Vectra-C,** **Código do motor** **Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL**

***Veículos a partir do ano de fabrico 2004 com
filtro de partículas diesel***

**Veículo apresenta perda de potência
Lâmpada de controlo do motor acesa
Código de erro: P1901, P0234, P242F**

Problema:

O código de erro P1901 é indicado em simultâneo com P0234 e P242F.

Causa possível:

Defeito na válvula reguladora da pressão de sobrealimentação. Através do orifício de ventilação chega água de pulverização à válvula.

Tal pode provocar corrosão interna e, assim, resultar numa falha da válvula reguladora da pressão de sobrealimentação.

Resolução do problema:

Verificar a válvula e substituir, se necessário. Proteger também a válvula reguladora da pressão de sobrealimentação contra mais água de pulverização. Aqui, é disponibilizada para o Zafira-B, pelo fabricante do veículo, uma cobertura de plástico especial para o pára-choques dianteiro.

Apagar a memória de erros após substituir a válvula reguladora da pressão de sobrealimentação. De seguir efectuar a regeneração do filtro de partículas.