



Opel Zafira B

Todos os modelos com turbocompressor

Motor com perda de potência.

Código de avaria P1106.

A lâmpada de controlo do motor acende.

Sensor de atmosfera/ Sensor de altitude


Se nestes veículos for reclamado que o motor trabalha aos solavancos, tem perda de potência e o código de avaria P1106 estiver registado no aparelho de comando do motor, uma possível causa pode ser um sensor de atmosfera mal montado ou com defeito.

- Controlar visualmente o n.º do fabricante do sensor de atmosfera. Se o n.º do fabricante for 261002137, deve proceder-se à substituição do sensor da pressão atmosférica.

Neste caso pode utilizar-se o sensor Hella -
Ref.: 6PP 009 400-461.



kPa	mV	0 - +
15-117	580-4750	

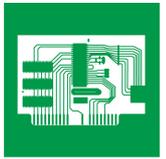

Aviso técnico para o sensor da pressão atmosférica/ sensor de altitude:
Para evitar uma saturação da misturam é reduzido o tempo de injeção
em caso de aumento da tensão do sensor.