



Opel Zafira B , CDTI Motor: Z19 DTH Ano de fabrico: a partir de 2005 Todos os modelos com ESP

Não é possível calibrar o sensor do ângulo de direção.

Se nos veículos supracitados não for possível calibrar o sensor do ângulo de direção com o aparelho de diagnóstico, após realização da atividade, o seguinte procedimento pode dar os resultados desejados.

- Desconectar a bateria
- Aguardar 5 minutos
- Desmontar o volante
- Alinhar o sensor do ângulo de direção (posição central)
- Montar o volante
- Conectar a bateria

De seguida, voltar a calibrar com o aparelho de diagnóstico.

Neste contexto, por favor ter atenção aos avisos de montagem e de desmontagem e às prescrições de segurança relacionadas com o manuseamento do sistema de airbag do fabricante automóvel.