



Peugeot 206 Com espelhos externos rebatíveis electricamente

Fusível queimado, espelhos externos rebatíveis electricamente e elevadores dos vidros traseiros sem funcionamento, luz de controlo da bateria permanece acesa.

Se houverem reclamações relacionadas com as falhas acima mencionadas, uma possível causa é uma falha de estanquicidade no motor de rebatimento do espelho externo. A entrada de água provoca curto-circuitos no motor de rebatimento. Para eliminar a falha, os fios para o espelho externo na porta devem ser controlados quanto a danificações e, eventualmente, reparados e o espelho externo deve ser substituído. O fusível n° 22 na caixa de fusíveis (habitáculo) tem que ser igualmente substituído.