



Peugeot 206

**com motor: 1,1 i, 1,4i, 1,6i, 2,0i, 1,9D,
2,0HDI**

Falha de sistemas eléctricos, fumo proveniente do painel de instrumentos combinado.

Se, nestes veículos, for relatada a falha de diversos sistemas eléctricos e se for detectado fumo proveniente do painel de instrumentos combinado, uma possível causa é um cabo de massa com defeito. Neste caso, o cabo em questão é o cabo de massa da bateria até à caixa de velocidades. Neste local ocorre a interrupção no cabo, directamente no terminal do cabo do lado da caixa de velocidades. Para eliminar a avaria é necessário reparar o cabo de massa e colocá-lo sem tensão. Fusíveis queimados têm que ser substituídos. Caso tenha sido detectado fumo proveniente do painel de instrumentos combinado, este também deve ser substituído.