



## Peugeot 306 (N3)

### Luz de controlo do ABS acende

Nos veículos acima mencionados, a luz de controlo do ABS pode acender brevemente ao engatar a marcha-atrás ou durante a activação da iluminação. O problema é originado por uma corrente de defeito que se deve a uma massa defeituosa das luzes de posicionamento traseiras. Se a marcha-atrás for engatada ou se a iluminação for ligada é gerada uma tensão nas luzes dos travões, apesar do travão não ser accionado. Esta situação é interpretada pelo aparelho de comando do sistema de ABS, como se o interruptor das luzes dos travões estivesse danificado.

Simultaneamente acende a luz de controlo do ABS.

Um código de avaria pode ser memorizado no aparelho de comando.

De modo a eliminar a causa da avaria deve-se controlar a ligação de massa das luzes de posicionamento traseiras. Dê especial atenção à ligação de massa dos vários meios de iluminação nas luzes de posicionamento traseiras.

Para a procura das avarias recomenda-se a conexão de um cabo de massa (separado) directamente no local de encaixe dos meios de iluminação (lâmpadas). Proceda à limpeza da memória de avarias após a eliminação da falha.